

FICHE SPECIFIQUE D'ANOMALIE N° 1

Renseignements relatifs au matériel ou à l'installation
où une anomalie a été constatée lors de la visée.

Local: Local technique n°1

Armoire: TGBT

IDENTIFICATION - Photo N° 1136



Nom de l'équipement

- Disjoncteur magnéto thermique DPX 630 A

Départ de l'équipement

- D1

Etat du matériel lors de la visée

- En fonctionnement normal


Taux de charge de l'équipement

- Charge estimée (%) : 40%

Intensités (A) traversant l'équipement

- N :
- Ph1 :235 A
- Ph2 :242 A
- Ph3 :232 A
- I nominale :

Thermogramme DC N°1142

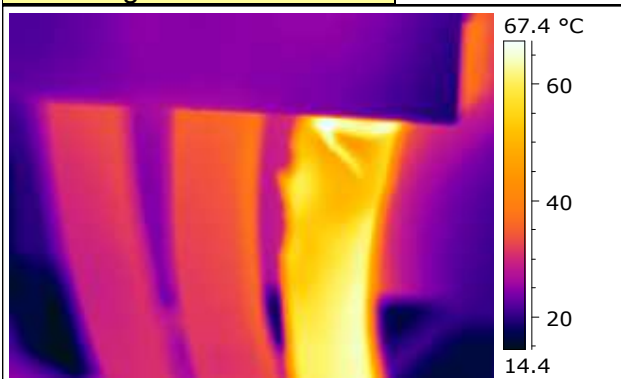

Emissivité	0.85
Distance du sujet	0.4 m
Température réfléchie apparente	24.0 °C
Image Température max.	67.4 °C
Image Objectif de la caméra	FOL18
Image Type de caméra	FLIR T335
Image Numéro de série	456002623

Environnement

...

Anomalie(s) constatée(s) Détérioration de l'enveloppe protectrice du câble, Charbonnage de la cage à bornes du DPX.

Analyse de(s) cause(s) Mauvais serrage.

Action(s) préconisée(s) Remplacer le câble et le DPX. Choisir un DPX avec raccordement du câble par cosse.

Priorité *

1

*Priorité 1: Action immédiate (noter sur la fiche d'anomalie si l'action a été réalisée lors du contrôle) - Priorité 2: Action sous 2 mois à compter de la réception du rapport- Priorité 3: Matériel ou installation à surveiller

Suite donnée par l'entreprise utilisatrice :

Action corrective effectuée le :

signature

par :